


Servicestecker Oktan-Einstellung (OCT ADJ) (Kurzschlußbrücke)

- Diese Kurzschlußbrücke schließt einen PCM-Anschluß zur Fahrzeugmasse kurz.
- Beim Entfernen der Brücke verstellt das PCM die Zündung in Richtung spät (ca. 3°)
- Das PCM speichert einen Fehlercode, wenn der Motor mit abgezogener Kurzschlußbrücke läuft.
- Im Gebieten, in denen nur Kraftstoff mit niedriger OZ erhältlich ist, sollte die Brücke, um die Klopfneigung zu verringern, abgezogen werden.
- Die Kurzschlußbrücke befindet sich am hinteren Ende des Motors, zwischen der Zündspuleneinheit und dem Ölmeßstab des Automatikgetriebes.

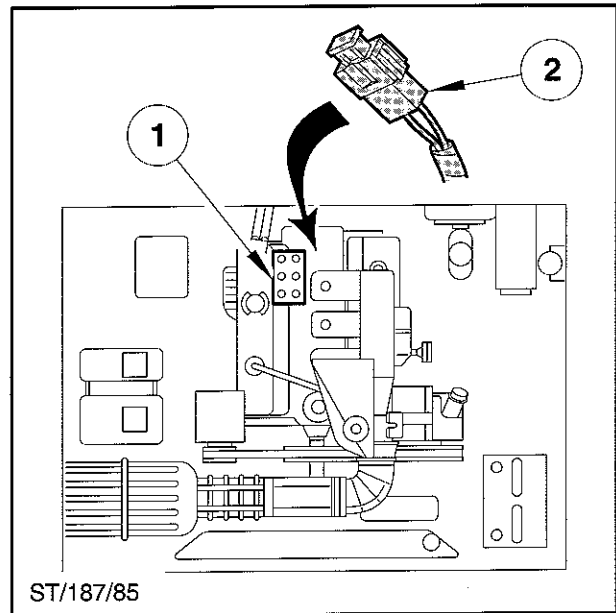

Einbaulage Servicestecker

- 1 Zündspuleneinheit
- 2 Servicestecker (Kurzschlußbrücke)



Achtung Die Bedienungsanleitung des Explorers erklärt dem Fahrer, daß er bei verstärkt auftretenden Klopfgeräuschen die Kurzschlußbrücke entfernen soll. Wenn ein Kunde sich über sehr hohen Kraftstoffverbrauch seines Fahrzeuges beklagt, überprüfen Sie zuerst, **ob die Kurzschlußbrücke eingesetzt ist.**